

**Paide Hillar Hanssoo põhikool piirdetarindite eksperthinnangu Lisa 3
kommenteeritud fotomaterjal SEINATARINDITE VAATED**



Foto 1. Vaade koolimaja hoonekarbi fassaadile.

Hoone seinatarindi katteplaadile on paigaldatud puitdekoor. Puitdekoor on tiheda hooldusvälbaga ja fassaadile kinnitatud laudist, eriti selle paigaldusroove ei ole võimalik kohapeal korrektselt värvida.

Seinatarindi katteplaatide liited ei ole ilmastikukindlad ja kaldvihmadega pääseb vesi seinatarindisse.

Dekoratiivlaudise kinnituseks paigaldatud roovid võimendavad läbijooksuprobleeme.

Kuna seina- ja katusetarindi liitkohas puudub toimiv soklilahendus, pääseb sademevesi katusetarindisse ja sealt edasi hoonesse.

Tuulduval fassaadil puuduvad nii õhu sissevõtu- kui väljatõmbepilu.



Foto 2. Akende ja seinatarindi liited ei ole veetihedad.



Foto 3. Akende ja seinatarindi liited ei ole veetihedad. Kuna katusetarindi ja seinatarindi liitekohas puudub toimiv soklilahendus, siis pääseb läbi fassaadikatte ja liidete pilude sisse sademevesi, mis liigub edasi katusesse ja sisekonstruktsioonidesse.



Foto 4 Aknapleki ja fassaadi liited ei ole veetihedad.



Foto 5. Aknapleki ja aknaraami liited ei ole veetihedad.



Foto 6. Aknaaluse sokliosa ja akna liited ei ole veetihedad.



Foto 7. Aknaaluse sokliosa ja akna liited ei ole veetihedad. Tugevamate tuultega altpoolt ülespoole liikuv või pritsiv sademevesi pääseb liidetest sisse.



Foto 8. Puitdekooriga kaetud sein ja parapetiosa. Seinatarindi tsementplaatidest katte liited ja liited teiste ehitusosadega ei ole veetihedad. Kuna katuse ja seinatarindi liitekohas puudub toimiv soklilahendus pääseb sademevesi katusetarindisse ja sealt edasi siseruumidesse. Enamik läbijooksukohti on sein ja katusetarindi liitekohtades.



Foto 9. Mõnes kohases on dekooriks paigaldatud laudis vääändunud.



Foto 10. Seinatarindi tsementplaatidest katte liitekohti on püütud tihendada pealemääritud mastiksiga. Laudise taga ei ole võimalik tihendust teha. See ei ole toimiv lahendus.

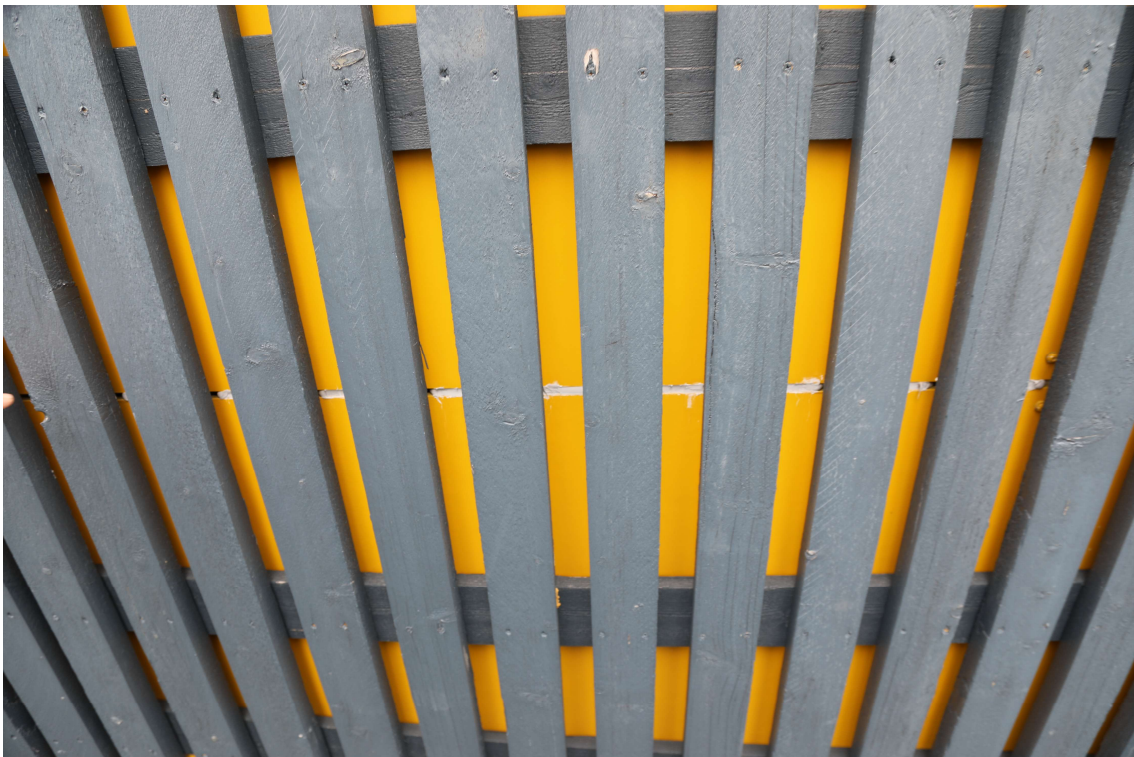


Foto 11. Sama lähivaates.



Foto 12. Sama lähivaates.



Foto 13. Seina- ja katusetarindi liide ei ole veetihe. Pealemääritud mastiks ei paranda olukorda.



Foto 14. Seinatarindi katteplaatide liitekohtadest pääseb sademevesi kaldvihmaga hõlpsasti seinatarindisse.



Foto 15. Seinatarindi ja akna liitekohad ei ole veetihedad.



Foto 16. Seinatarindi ja akna ülemise serva liited ei ole veetihedad.



Foto 17. Akna ja seinatarindite liited ei ole veetihedad. Võimalik, et veetihedad ei ole ka akende nurgaliited.